



スライドドアのラッチを開錠する前側ラッチクランクレバーの組立が不適切なため、レバー摺動部へのグリス塗布量が不足したものがある。そのため、雨天走行等により当該レバー部に浸入した水が凍結し、この状態でスライドドアを開けると当該レバーが開錠位置から戻らなくなり、ドアを閉められなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、左右スライドドアの前側ラッチー式を良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：右スライドドア 前側ラッチの下側取付けボルト頭に黒ペイントを塗布する。