



改善箇所説明図

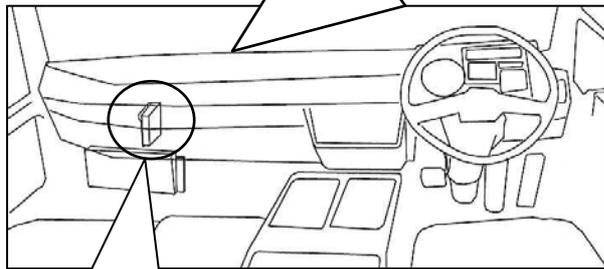

基準不適合箇所

除雪用自動車等において、オルタネータからの電気配線（ジャンクションコード）の容量が不足しているため、スノウブラウ等作業機使用時の電流により、当該配線が溶断するものがある。そのため、そのまま使用を続けると充電できなくなり、最悪の場合、原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。

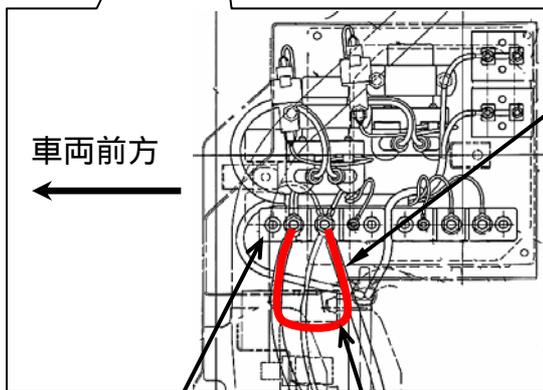

車両前方
←

ジャンクションブロック

ジャンクションコード

改善の内容

全車両、ジャンクションコードを点検し、容量不足のコードが装着されている場合には対策品に交換する。
(ジャンクションコードの電気配線色 対策前：白色 対策後：黒色)

注：□は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラー스트ライカー付近に「HD-31」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。