


改善箇所説明図

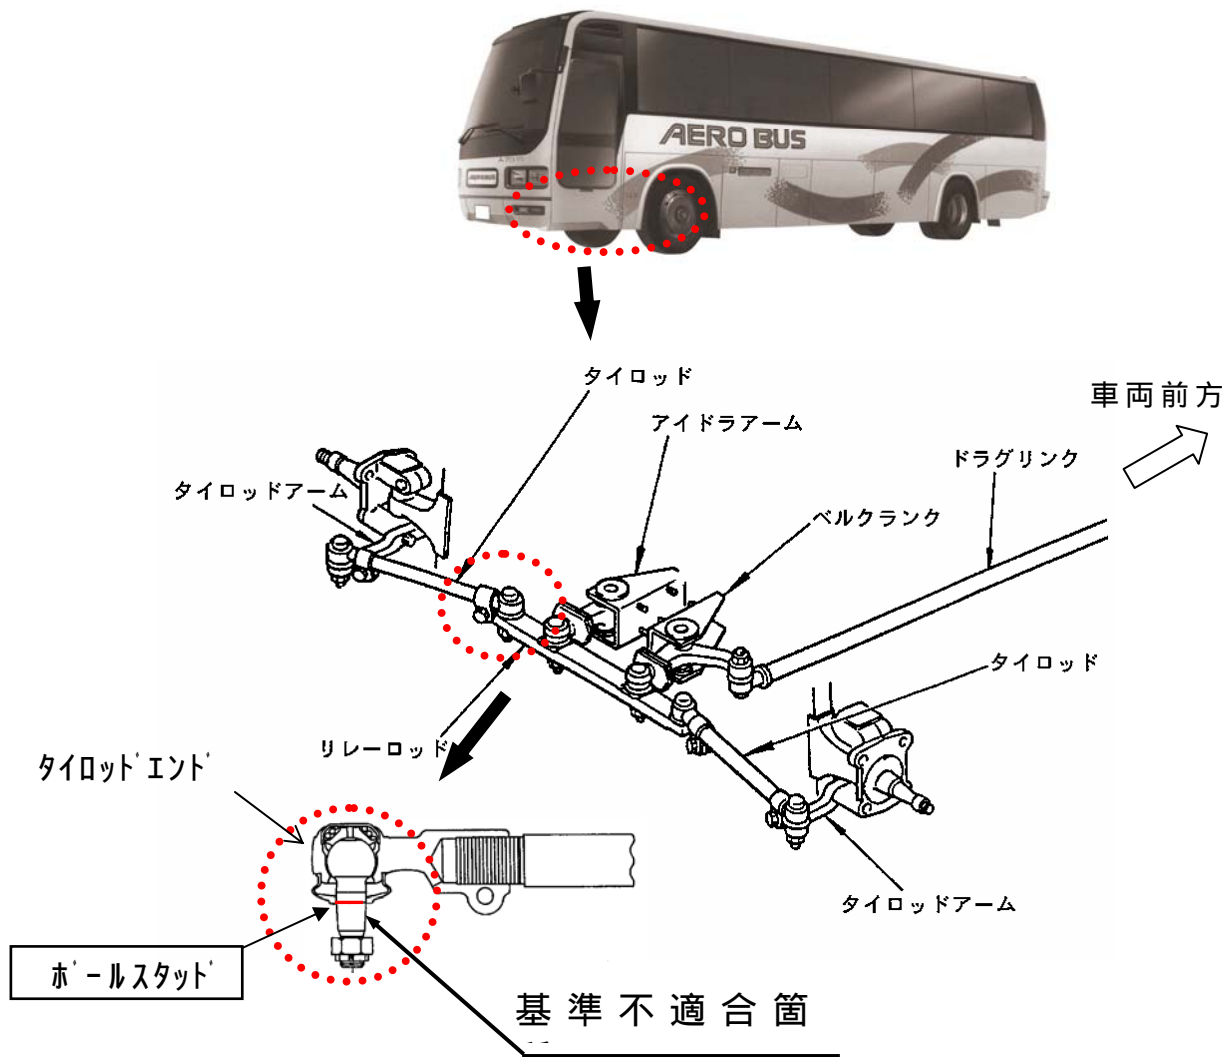

注：□ は、交換部品を示す。

ボールスタッドの強度が不足しているため、据え切り頻度の高い走行を繰り返すと、当該ボールスタッドのテーパ部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ボールスタッドのテーパ部が折損し、操縦不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ボールスタッドを対策品と交換する。なお、部品の全数供給に時間を要するため、当面の暫定措置として当該ボールスタッド部を点検し、亀裂のある場合は対策品と交換し、問題のない場合は後日対策品と交換する。

識別：作業完了車には、左後部点検リッド裏上隅部に「HB-22」の文字が記載されたシールを貼り付ける。

暫定点検：青色、恒久対策：白黄色