



# 改善箇所説明図（不具合事象①）

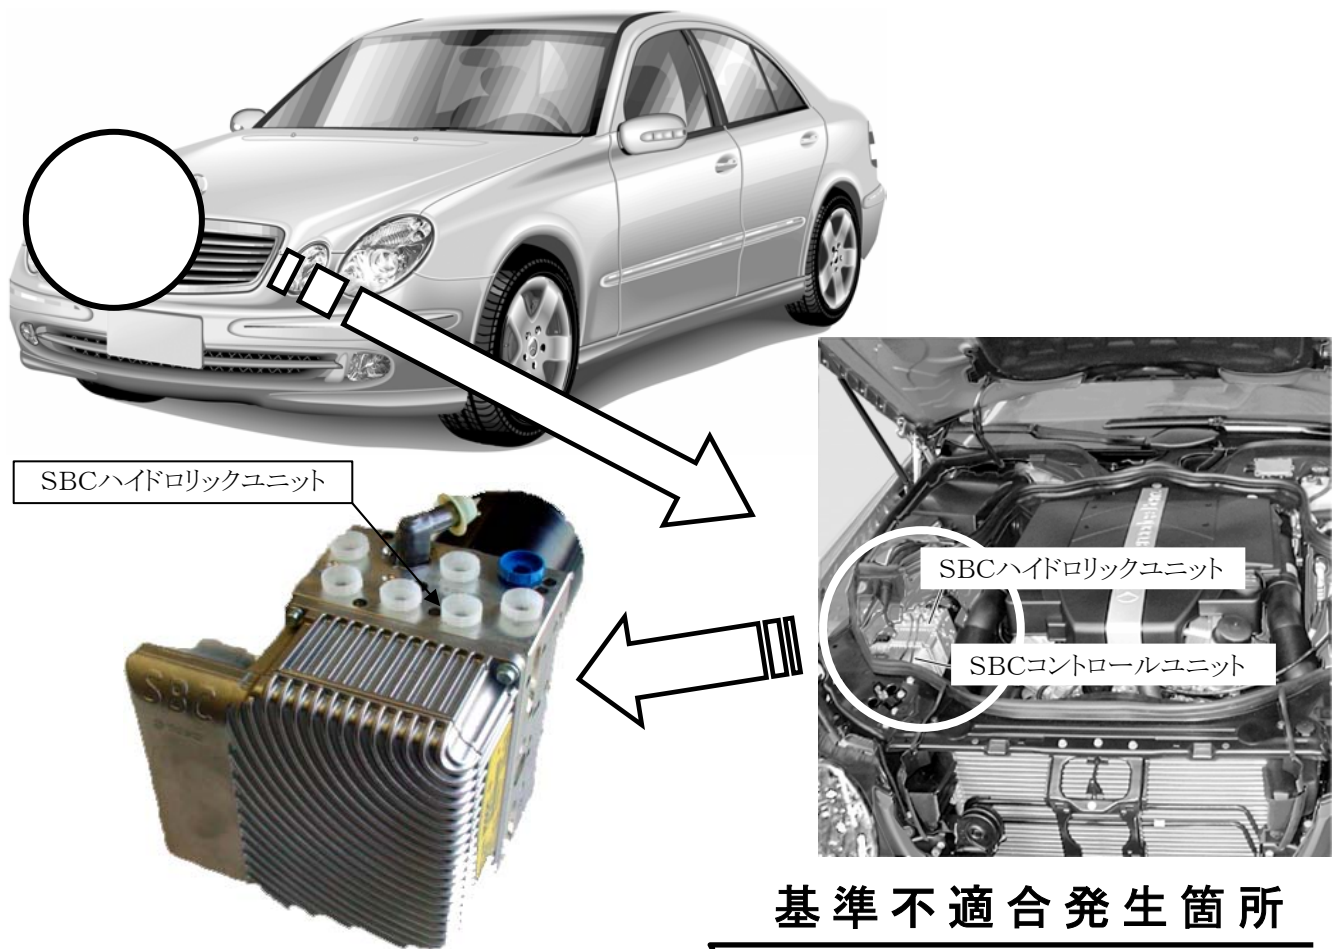

## 基準不適合発生箇所

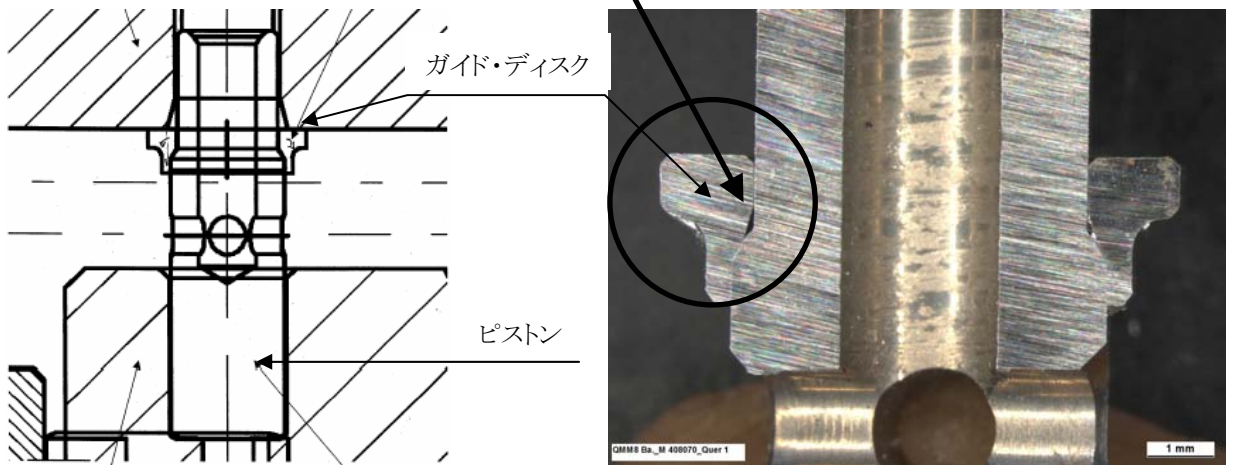

注：  は交換部品を示す。

電子制御式油圧ブレーキ（ブレーキペダル操作量を検知して油圧の量を制御する制動装置）の油圧ポンプピストンの加工が不適切なため、ピストンを支えるガイド・ディスクが正しく圧入されておらず、正常な油圧を出力できないことがある。そのため、圧力センサーが圧力の異常を感知して、緊急対応用の機能が作動し、倍力作用が得られない油圧回路に切り替わるため、通常の踏力ではブレーキの効きが悪くなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両点検し、該当するものは電子制御式油圧ブレーキのユニットを新品と交換する。  
なお、良品の電子制御式油圧ブレーキ・ユニットの供給に時間を要することから、当面の暫定処置として、全ての使用者に不具合内容を通知し、後日良品と交換する。

識別： 当該ブレーキ・ユニットのブラケットの有無。