



改善箇所説明図（不具合事象②）

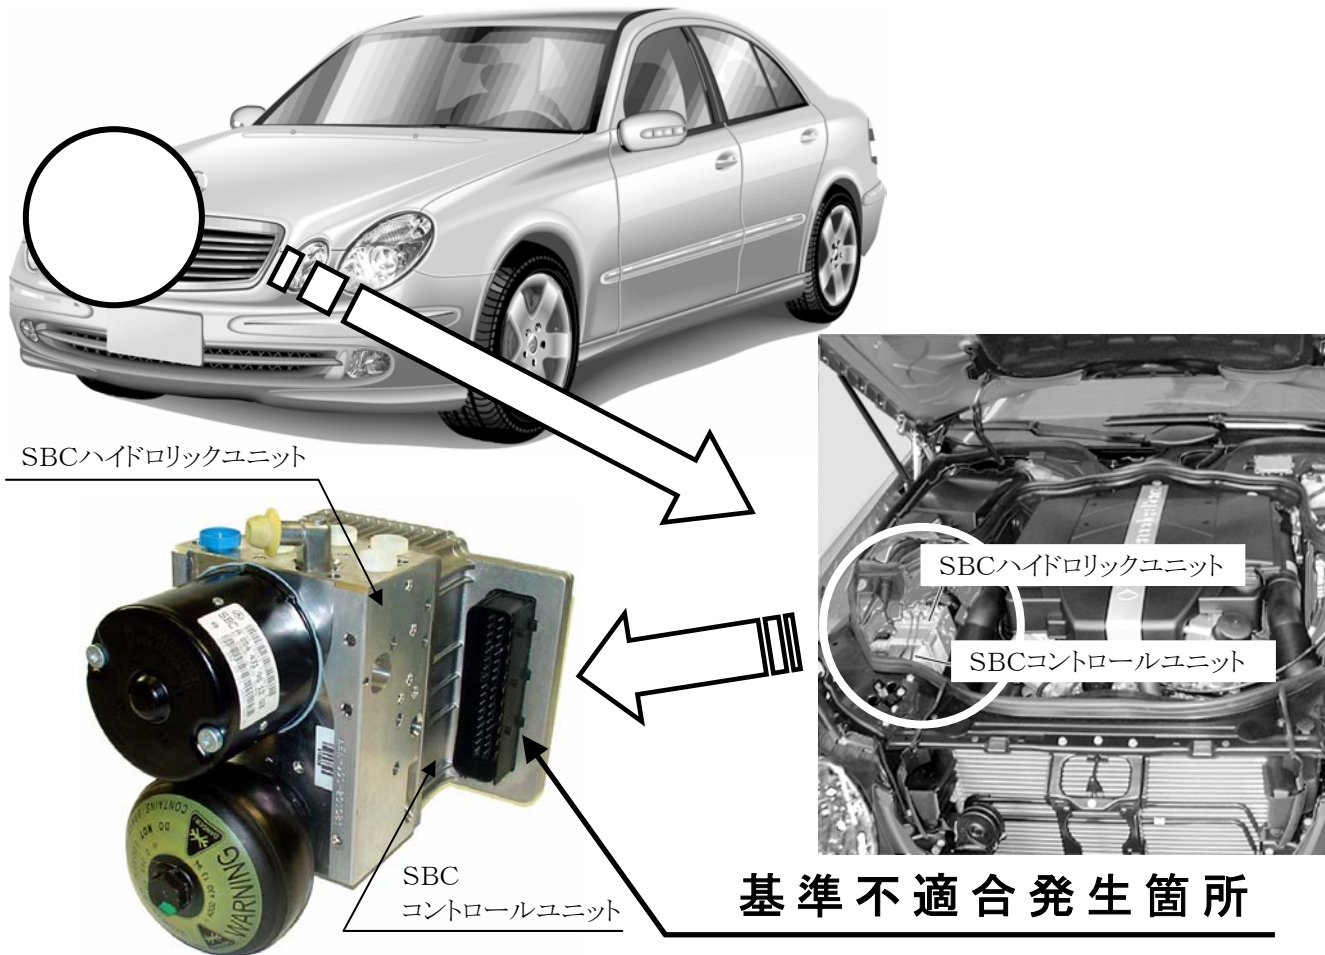

基準不適合発生箇所

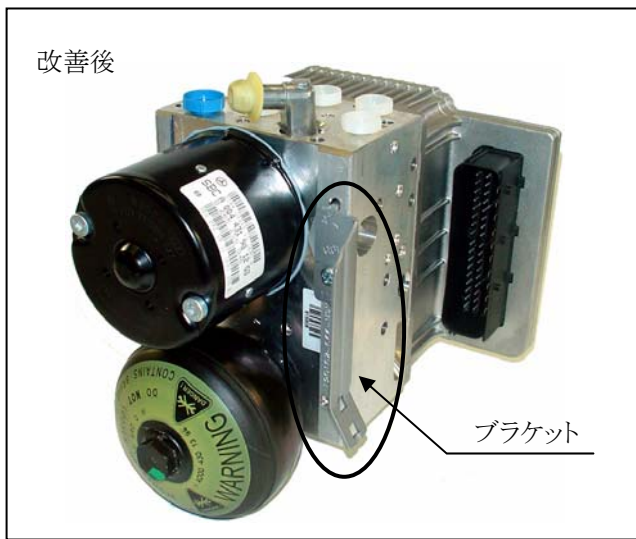

注： は交換部品を示す。

電子制御式油圧ブレーキの電気配線の取り廻しが不適切なため、当該配線を電子制御式油圧ブレーキ・ユニットに接続するコネクタの接点が原動機の振動等により摩耗し、抵抗が増すことがある。そのため、コントロールユニットが異常を感知して、緊急対応用の機能が作動し、倍力作用が得られない油圧回路に切り替わるため、通常の踏力ではブレーキの効きが悪くなるおそれがある。

改善の内容

全車両、電気配線を固定するためのブラケットを追加で装着する。
 なお、対策品の供給に時間を要することから、当面の暫定処置として、全ての使用者に不具合内容を通知し、後日対策品を追加装着する。

識別 : 当該ブレーキ・ユニットのブラケットの有無。